


1. Rändelradmontage – Auswahl Rändelprofil am Rändelrad (DIN 403)

Werkzeugserie F2MP-S	Bearbeitungsrichtung	Rändelprofil am Werkstück (DIN 82)					
		RAA	RBL	RBR	RGE30°		
		radial	2xAA	2xBR	1xBL30°/1xBR30°		
		radial und axial	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°

2. Werkzeugbeschreibung – Modularer Ausführung

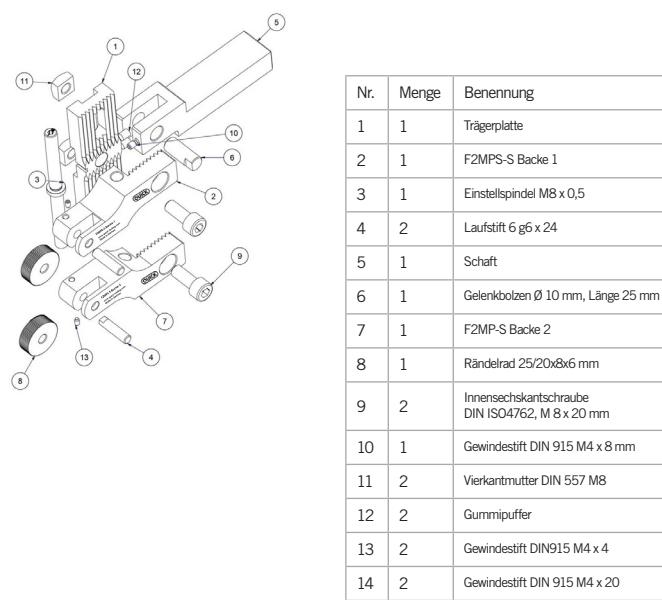

3. Einstellung des Arbeitsbereiches

3.1 Das Werkzeug ist standardmäßig mit der Kröpfung nach innen montiert (siehe Zeichnung). Durch Tausch der Backe 1 (Nr. 2 der SL) und der Backe 2 (Nr. 7 der SL) kann der Durchmesser des Arbeitsbereiches erweitert werden.
Achtung! Die Einstellspindel (Nr. 3 der SL) muss passend eingesetzt werden (Links- oder Rechtsgewinde).

Bearbeitung Ø, Kröpfung nach innen	Rändelrad Ø 25 > Ø 0 < Ø 35,5
Bearbeitung Ø, Kröpfung nach außen	Rändelrad Ø 25 > Ø 34,5 < Ø 65


3.2 Die Halterposition von links nach rechts ändern, den Gewindestift lösen und Gelenkbolzen (Nr. 6 der SL) entfernen. Trägerplatte (Nr. 1 der SL) und Backe 1 (Nr. 2 der SL) und Backe 2 (Nr. 7 der SL) um 180° drehen und wieder in den Schafft einbauen.

4. Voreinstellung des Werkzeugs

4.1 Zur Voreinstellung des Abstandsmaßes A1 Innenschankschraube (Nr. 9 der SL) lösen bis Backe 1 (Nr. 2 der SL) und Backe 2 (Nr. 7 der SL) über die Einstellspindel (Nr. 3 der SL) verstellbar sind.


4.2 Die Rändelräder mittels Einstellspindel (Nr. 3 der SL) auf folgender Berechnung einstellen:
Vordrehdurchmesser des Werkstück + Werkstoffauflauf = Nenngröße:

Beispiel: Vordrehdurchmesser = 15, Profil RAA 1,2
Werkstoffauflauf = 0,5
Abstandmaß A = 15 + 0,5 - 1,2 = 14,3

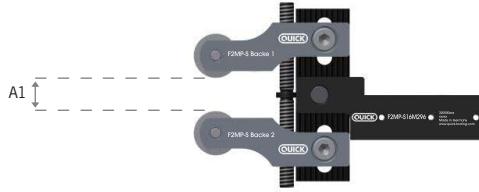


5. Zentrierung des Werkzeugs

5.1 Das Werkzeug im Winkel von 90° zum Werkzeug einspannen.
5.2 Prüfen der Zentrierung bei drehendem Werkstück. An das Werkstück anfahren bis sich beide Rändelräder gleichzeitig drehen.

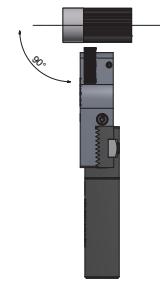

5. Zentrierung des Knüllhalter

5.1 Clamp tool 90° against the workpiece
5.2 Check the centering with rotating workpiece. Move over the workpiece until both knurling wheels rotate simultaneously.

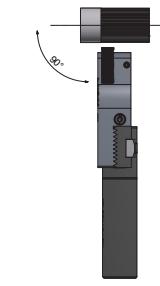

6. Rändeln

6.1 Mit dem Werkzeug über das Werkstück fahren. Mitte Werkstück (Ø) = Mitte Rändelrad (Ø), Vorschub beachten.
6.2 Nach der Verarbeitung wieder ausfahren (Gehränderdrehung). Bei Längsrändelung 5.1 und 5.2 ausführen, jedoch nicht ausfahren sondern in Z-achse parallel verfahren und die benötigte Breite des Rändels erzeugen.

6.3 Nach Erreichen der Endposition eines Bearbeitungsschrittes sollte die Verweiterung des Werkzeuges zwischen 3 und 5 Umdrehungen betragen.

6. Knurling

6.1 Move tool over the workpiece. Work piece centre (Ø) = Knurling wheel centre (Ø). Consider appropriate feed rate.
For feed knurling carry out 5.1 and 5.2 but do not retract then proceed axially parallel (z-axis) and produce the required knurl width.

6.3 After reaching the end position, the dwell time should be between 3 and 5 rotations of the work piece.

7. Überprüfung der Profiltiefe – Feineinstellung

7.1 Zur Überprüfung muss das Rändel komplett ausgeprägt sein! Rändelabdruck überprüfen. Ist das Profil nicht voll ausgeprägt, Abstandmaß A1 entsprechend verkleinern.

Mögliche Probleme und deren Beseitigung

Fehlerbehandlung:	Ursache/Grund:	Behandlung:
Profil ist nicht voll ausgebildet.	Zustellung ist kleiner als Profiltiefe.	Zustellung Maß A1 korrigieren (siehe 4.).
Profil ist nicht voll ausgebildet.	Rändelrad steht nicht achsparallel zum Werkstück.	Richtige Werkzeugposition anfahren
Materialauflauf am Rändelrad.	Zustellung ist größer als Profiltiefe.	Zustellung Maß A1 korrigieren (siehe 4.)
Profil erscheint „gerückt“. Hoher Verschleiß der Rändelräder.	Rändel drückt im Profilgrund auf Werkstück.	
Profil ist unregelmäßig scharf.	Werkstück läuft nicht rund. Planschlag, Taumel.	Werkstückdurchmesser überdrehen. Planieren.
Profilstuktur erscheint ungleichmäßig.	Rändelräder drehen stellenweise schwer – es gibt Verzerrungen.	Rändel und Bolzen austauen, reinigen, kontrollieren und einfetten. Sachgeschwicht wieder zusammenbauen
Profil ist ungleichmäßig, hat Druckstellen und ist an den Spitzen ausgebrochen.	Späne werden in das Profil eingewalzt.	Auf Position und Druck der Kühlung und Schmierung achten! Evtl. Bearbeitungskurslauf anpassen.
Falsches Rändelprofil auf dem Werkstück.	Falsche Rändelräder montiert.	Passende Rändelräder montieren
Rändelprofil ist nicht mehr scharf ausgeprägt.	Profil der Rändelräder ist abgenutzt oder teilweise verschlossen.	Profil prüfen und ggf. neue Rändelräder einsetzen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © Alle Inhalte, inklusive Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder Abbildung einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers QUICK Tooling GmbH untersagt. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Art.-Nr. 09PR00078 / 03/2015

7. Check knurling profile – Fine adjustment

7.1 Für eine check the knurling profile has to be fully formed! Verify the knurling profile. If the profile is not fully formed, reduce distance measure A1.

Trouble Shooting:

Problem:	Cause:	Solucion:
Profile is not fully formed.	X-feeding too small	Adjust setting A1 (see 4.)
Profile is not fully formed.	Knurling wheel not axial to work piece	Move tool to required position.
High material displacement at the end of the knurling profile. Profile appears squeezed.	X-feeding bigger than profile depth. Knurling tool presses on work piece.	Adjust setting A1 (see 4.)
Uneven profile sharpness	Work piece does not run smoothly. Axial run-out.	Overspeed work piece diameter. Face turning.
Uneven profile structure	Knurling wheels do not roll smoothly – distortions occur.	Disassemble knurling wheels and pins, clean, control, lubricate and reassemble.
Profile is uneven, contains drag marks and points are frayed.	Chips are rolled into the profile.	Ensure supply of sufficient cooling and lubrication! If possible with high pressure.
Wrong knurling profile	Wrong knurling wheels assembled	Assemble correct knurling wheels
Knurling profile is not sharp.	Worn knurling wheels	Check profile of knurling wheels and replace them with new knurling wheels when indicated.


Technical details are subject to change. Printing errors excepted. © No part of this document may be copied or disclosed for any purposes without the written approval of QUICK Tooling GmbH. All rights reserved.

Art.-Nr. 09PR00078 / 03/2015

1. Montaje de la moleta – Selección perfil de moleteado en la moleta (DIN 403)

Serie de herramienta F2MP-S	Dirección de mecanizado	Perfil de moleteado en la pieza (DIN 82)					
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°	
		radial	2xAA	2xBR	1xBL	1xBL30°/1xBR30°	
		radial und axial	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°

2. Descripción de herramienta – ejecución modular

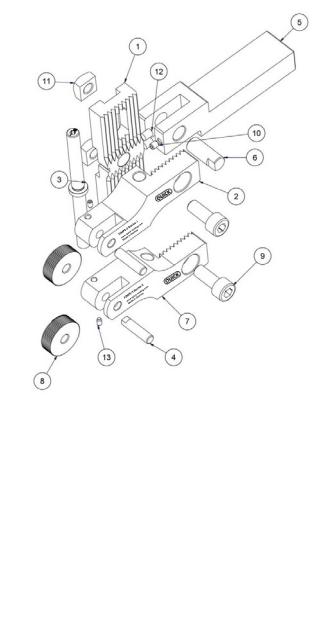


Nº	Cantidad	Denominación
1	1	Placa de soporte
2	1	F2MP-S Backe 1
3	1	Setting spindle M8 x 0,5
4	2	Pin 6 g6 x 24
5	1	Shank
6	1	Pivot pin, diameter 10 mm, length 25 mm
7	1	F2MP-S Backe 2
8	1	Knurling wheel 25/20x6 mm
9	2	Hexagon socket head screw DIN ISO4762, M 8 x 20 mm
10	1	Screw DIN 915 M 4 x 8 mm
11	2	Square nut DIN 557 M 8
12	2	Rubber buffer
13	2	Screw DIN 915 M 4 x 4
14	2	Screw DIN 915 M 4 x 20

1. Montage de molettes – Sélection du profil des molettes (DIN 403)

Type de molettes F2MP-S	Sens d'usage	Profil de molette sur la pièce à usiner (DIN 82)					
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°	
		radial	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	
		radial et axial	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°

2. Description de l'outil – Conception modulaire

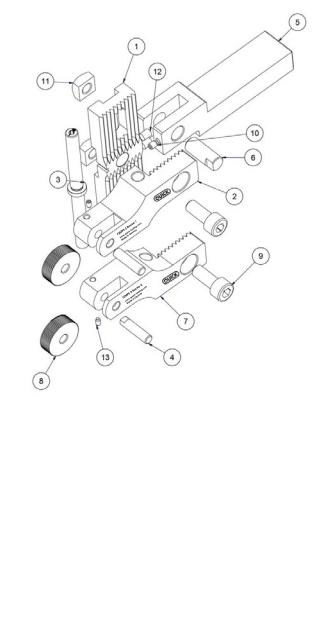

Nº	Quantité	Désignation
1	1	Plaque support
2	1	Mâchoire 1 F2MP-S
3	1</	


1. Montaggio del godrone –
Selezione del profilo della godronatura sul godrone (DIN 403)

Serie di utensili F2MP-S	Direzione della lavorazione	Profilo della godronatura sul pezzo (DIN 82)				
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°
radiale	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	
radiale e assiale	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	

1. 滚花(DIN403)的安装

刀柄系列 F2MP-S	加工方向	工件上的滚花表面 (DIN82标准)				
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°
径向	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	
径向+轴向	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	

2. Descrizione dell'utensile – versione modulare

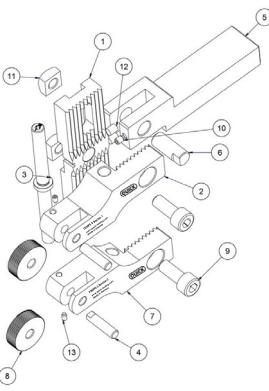

Nº	Quantità	Denominazione
1	1	Pasta portante
2	1	F2MP-S ganascia 1
3	1	Mandrino di regolazione M8 x 0,5
4	2	Spina sconvolta 6 g6 x 24
5	1	Stelo
6	1	Perno articolato Ø 10 mm, lunghezza 25 mm
7	1	F2MP-S ganascia 2
8	1	Godone 25/20g6 mm
9	2	Vita a esagono cavo DIN ISO4762, M 8 x 20 mm
10	1	Spina flettuta DIN 915 M4 x 8 mm
11	2	Dado quadro DIN 557 M8
12	2	Tamponi in gomma
13	2	Spina flettuta DIN 915 M4 x 4
14	2	Spina flettuta DIN 915 M4 x 20

2. 工具说明—模块化的规格

序号	数量	名称
1	1	轴承板
2	1	F2MP-S 壳口 1
3	1	调节主轴 M8 x 0,5
4	2	活动横销 6 g6 x 24
5	1	刀柄
6	1	活节螺栓 直径 10 mm, 长 25 mm
7	1	F2MP-S 盒口 2
8	1	滚花轮 25/20g6 mm
9	2	内六角螺丝 DIN ISO4762, M 8 x 20 mm
10	1	紧定螺钉 DIN 915 M4 x 8 mm
11	2	四角螺母 DIN 557 M8
12	2	橡胶缓冲垫
13	2	紧定螺钉 DIN 915 M4 x 4
14	2	紧定螺钉 DIN 915 M4 x 20


1. ホイールの取り付け:必要なホイールの選定(DIN403)

ツール F2MP-S	ツールの動き	被削材上のナーリング形状 (DIN82)				
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°
径向	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	
径-軸方向	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	

1. Монтаж накатного ролика – выбор профиля накатного ролика (DIN 403)

Серия инструментов F2MP-S	направление обработки	Профиль накатки на обрабатываемом изделии (DIN 82)				
		RAA	RBL	RBR	RGE30°	RGE45°
радиальное	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	
радиально и аксиальное	2xAA	2xBR	2xBL	1xBL30°/1xBR30°	1xBL45°/1xBR45°	

2.工具的詳細—模組化設計

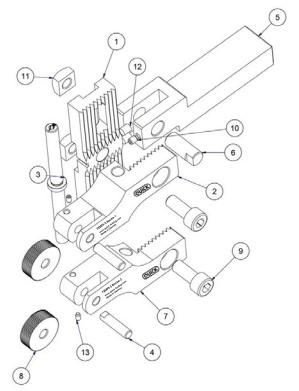

No.	個数	名称
1	1	プレート
2	1	F2MP-S ジョー-1
3	1	セットスピンドル M8 x 0,5
4	2	シヨルダビン 6 g6 x 24
5	1	シャンク
6	1	ビットスピンドル Ø 10 mm, 長さ 25 mm
7	1	F2MP-S ジョー-2
8	1	ナーリングホイール 25/20g6 mm
9	2	内六角螺丝 DIN ISO4762, M 8 x 20 mm
10	1	紧定螺钉 DIN 915 M4 x 8 mm
11	2	四角螺母 DIN 557 M8
12	2	ラバーシール
13	2	セットスクリュ DIN 915 M4 x 4
14	2	セットスクリュ DIN 915 M4 x 20 mm

2. Описание инструмента—Модульное исполнение

No	Коли- чество	Наименование
1	1	Несущая пластина
2	1	Кулакок 1 F2MP-S
3	1	Установочный пинцет M8 x 0,5
4	2	Рабочий штифт 6 g6 x 24
5	1	Хвостовик
6	1	Шарнирный болт Ø 10 mm, длина 25 mm
7	1	Кулакок 2 F2MP-S
8	1	Накатной ролик 25/20g6 mm
9	2	Винт с внутренним шестигранником DIN ISO4762, M 8 x 20 mm
10	1	Резьбовой штифт DIN 915 M4 x 8 mm
11	2	Шестигранная гайка DIN 557 M8
12	2	Резиновый буфер
13	2	Резьбовой штифт DIN 915 M4 x 4
14	2	Резьбовой штифт DIN 915 M4 x 20

3. Regolazione del campo di lavoro

3.1 Il norma l'utensile è montato con la piastra a gomito verso l'interno (vedere il disegno). E' possibile ampliare il diametro del campo di lavoro sostituendo la ganascia 1 (N° 2 della DP) e la ganascia 2 (N° 7 della DP).

Attenzione! Il mandrino di regolazione (N° 3 della DP) deve essere correttamente inserito (flettetura sinistra o destra).

диаметр, Пегаттура verso l'interno	диаметр, Пегаттура verso l'esterno
Ø godrone 25	> Ø 0
< Ø 35,5	> Ø 34,5

3.2 Modificare la posizione dei portagondoni da sinistra a destra, svitare la spina flettuta e rimuovere il perno articolato (N° 6 della DP). Girare di 180° la piastra portante (N° 1 della DP) e la ganascia 1 (N° 2 della DP) e la ganascia 2 (N° 7 della DP) e rimontarle nello stelo.

3. 调整工作范围

3.1 工具是标准地向内弯曲安装 (如图所示)。通过更换轴孔 (零件清单第 2 号) 和轴孔 2 (零件清单第 7 号) 可以放宽工作范围直径。

注意！调节主轴 (零件清单第 3 号) 必须正确安装 (左螺纹或者右螺纹)。

加工范围, 内部弯曲	加工范围, 外部弯曲
滚花轮直径 25	滚花轮直径 25
> Ø 0	> Ø 34,5
< Ø 35,5	< Ø 65

3.2 从左到右改变刀杆位置，松开紧定螺钉，取下活节螺栓 (零件清单第 6 号)。将轴承板 (零件清单第 1 号) 和轴孔 1 (零件清单第 2 号) 和轴孔 2 (零件清单第 7 号) 旋转 180°，并重新安装在刀柄上。

3. 加工轴的设置